

核一廠 106 年第 4 季
輻射安全報告

台灣電力公司

107 年 2 月 2 日

第一核能發電廠 106 年第 4 季輻射安全報告
原能會 107 年 3 月 5 日會幅字第 1070002136 號函備查

摘要

台灣電力公司（以下簡稱台電公司）第一核能發電廠（以下簡稱核一廠）依游離輻射防護法及輻射工作場所管理與場所外環境輻射監測作業準則，於廠內監測區與管制區選擇適當地點，訂定監測頻次，實施定期輻射監測，並將監測結果陳報主管機關審查與公布，俾確認核一廠所執行之輻射安全措施有效並符合法規要求。

106 年第 4 季核一廠廠內監測區與管制區之各項輻射監測結果顯示，直接輻射度量、空氣樣、草樣、水樣、土樣及地下水樣之取樣分析結果均低於調查基準，且在正常變動範圍內，並無異常情形。

本季共 1,238 位人員參與游離輻射作業，其中 91.36% 人員有效劑量低於 1.0 毫西弗，且無任何超曝露事件。今年至第 4 季為止，累計之輻射工作人員集體有效劑量為 1036.40 人毫西弗，低於 106 年輻射合理抑低目標值 3,360 人毫西弗。

本季輻射防護管制功能正常，未發生非預期輻射曝露事件，輻射安全績效評鑑結果呈現為代表安全的綠色指標燈示。

第一核能發電廠 106 年第 4 季輻射安全報告
原能會 107 年 3 月 5 日會幅字第 1070002136 號函備查

Abstract

According to Ionizing Radiation Protection Act and Criteria for Management of Radiation Workplaces and Environmental Radiation Monitoring outside them, the radiation workplace of Chinshan Nuclear Power Plant shall be divided into controlled areas and supervised areas. Control measures and necessary radiation monitoring shall be carried out at the appropriate location inside the controlled area and the supervised areas periodically. In order to confirm all actions effective and all results compliance with the regulatory requirements, the radiation safety reports, including radiation monitoring data in controlled areas and supervised areas, shall be submitted to AEC and open to public.

The results of radiation monitoring in the fourth quarter of 2017, including the direct radiation, air, grass, water, soil and ground water, were lower than the investigation level, within the normal variation in the past. There was no abnormal events in this quarter.

There were 1,238 workers participated in routine activities and 91.36% of them received personal dose less than 1.0 mSv. Up to the fourth quarter of this year, the total collective effective dose for radiation workers was 1,036.40 man-mSv, still below the annual goal 3,360 man-mSv. Neither unplanned radiation exposure related incident, nor reportable event occurred in this quarter.

The radiation safety performance in this quarter was normal and evaluated as “GREEN” light condition.

目錄

	頁次
1.0 前言	1
2.0 管制區內監測狀況	1
3.0 監測區內監測狀況	2
4.0 工作人員劑量	3
5.0 輻射源管制	4
6.0 合理抑低（ALARA）作業	5
7.0 輻安異常事件	5
8.0 結語	5

圖次

	頁次
圖 1 1 號機重要區域輻射強度趨勢	6
圖 2 2 號機重要區域輻射強度趨勢	6
圖 3 監測區連續環境輻射監測位置	7
圖 4 監測區連續環境輻射監測趨勢	7
圖 5 監測區空氣、水、土、草樣取樣位置	8
圖 6 監測區地下水監測井分布圖	8
圖 7 第 4 季工作人員集體有效劑量趨勢	9

表次

	頁次
表 1 監測區空氣監測紀錄	10
表 2 監測區水樣監測紀錄	11
表 3 監測區土樣監測紀錄	12
表 4 監測區草樣監測紀錄	13
表 5 監測區地下水監測紀錄	14
表 6 核一廠第 4 季工作人員體外輻射劑量人數 分析統計	15
表 7 核一廠職業曝露管制成效安全指標 (近 4 季)實績表	16

第一核能發電廠 106 年第 4 季輻射安全報告
原能會 107 年 3 月 5 日會幅字第 1070002136 號函備查

1.0 前言

1.1 核一廠 106 年第 4 季 1、2 號機皆處於停機狀態，說明如下：

1.1.1 1 號機因政策因素，將 EOC-27 Part.2 大修期程展延至 106 年 11 月 30 日，已奉原能會核備。1 號機 EOC-27 Part.3 大修自 106 年 12 月 01 日開始。

1.1.2 2 號機 6 月 12 日開始 EOC-28 大修，預計於 107 年 8 月 20 日結束。

1.2 本季監測區之輻射狀況、空氣樣、水樣、土樣、草樣及監測區地下水監測井之監測結果均符合法規要求。

1.3 本季之人員集體有效劑量實績值為 352.77 人毫西弗，今年累計之集體有效劑量為 1,036.40 人毫西弗，低於年目標值 3,360 人毫西弗。

1.4 本季管制區輻射狀況、污染狀況、空浮狀況與劑量合理抑低作業等管控情形均正常，符合核一廠輻射防護計畫及相關程序書要求。輻射源進出廠之幅防管制，悉依相關規定辦理且均正常。

1.5 本季未發生任何輻射安全管制功能失效之狀況，輻射曝露皆能有效管控，輻射安全成效指標為良好之綠燈狀況。

2.0 管制區內監測狀況

2.1 輻射狀況監測

2.1.1 本季廠房內重要區域之輻射狀況監測，依選定之區域輻射監測器(ARM)進行趨勢分析，機組各重

要區域的輻射監測結果，輻射監測器之監測值均在正常變動範圍內。

- 2.1.2 核一廠兩部機汽機三樓#34 區域輻射監測器(ARM)之輻射強度變化狀況受機組飼水注氫系統運轉時間長短及機組滿載降載與否影響。本季1號機、2號機與上一季比較無明顯變化，符合核一廠預期。
- 2.1.3 各監測點之趨勢變化，如圖1及圖2所示。

2.2 污染狀況監測

- 2.2.1 針對管制區內可能發生放射性污染之地面，均定期實施污染偵測，污染程度達到設置污染區或高污染區之標準時，須立即將該區域予以隔離，並於必要時做進一步之除污處理。
- 2.2.2 本季未發生因管制缺失造成非預期之地面污染。

2.3 空氣抽氣濃度監測

- 2.3.1 本季1號機各廠房空氣取樣分析結果，均未測得人工核種。
- 2.3.2 本季2號機各廠房空氣取樣分析結果，均未測得人工核種。

3.0 監測區內監測狀況

3.1 連續輻射監測

廠區監測區共設置5處固定式連續輻射監測站，設置之位置如圖3所示。監測方式係以電腦連線、全天候連續監控各個監測點之直接輻射劑量率。本季監測結果顯示監測區內直接輻射劑量率均在正常變動範圍內，且遠低於調查基準5微西弗/小時，如圖4所示。

3.2 空氣樣、水樣、土樣、草樣監測說明

廠區監測區內共設置 5 處空氣取樣站、4 處水樣取樣點、12 處土壤取樣點及 12 處草樣取樣點，各取樣點之詳細位置，如圖 5 所示。本季各試樣取樣分析結果均低於調查基準；各試樣之取樣分析數據，詳如表 1、2、3、4 所示。

3.3 監測區地下水井監測

核一廠依原能會 99 年 4 月 14 日會核字第 0990004515 號函准予備查之第 3 版「地下水防護方案」及後續「強化地下水防護方案」，在監測區設置共 10 處地下水監測井，監測井位置分布圖如圖 6 所示。本季各試樣取樣分析結果均低於調查基準，如表 5 所示。

4.0 工作人員劑量

依游離輻射防護安全標準，對輻射工作人員應實施體內、外輻射劑量評估，以確認是否符合法規劑量限度。體外輻射劑量係由法定 TLD 佩章進行度量，體內輻射劑量則利用全身計測技術予以測定。

4.1 本季共計有 1,238 人參與工作，由 TLD 佩章度量之個人劑量低於 1.0 毫西弗以下者共 1,131 人，占總人數之 91.36%，統計資料如表 6 所示。

4.2 本季全廠 10 月至 12 月之工作人員集體有效劑量實績依序為 93.52 人毫西弗、157.14 人毫西弗及 102.11 人毫西弗，合計為 352.77 人毫西弗。今年度累計之輻射工作人員集體有效劑量為 1,036.40 人毫西弗，低於年目標值 3,360 人毫西弗。各月份工作人員集體有效劑量趨勢如圖 7 所示。

4.3 本季工作人員全身計測結果均未達調查基準。

4.4 本季未發生任何人員劑量超限或異常事件。

5.0 輻射源管制

5.1 現有輻射源管制

核一廠現有列管放射性物質之安全儲存、例行偵檢及行政管理措施均依照相關作業程序嚴密管控，每月均按時清點留存紀錄，並依法每半年查核料帳及使用情況，查核紀錄留存備查，本季現況如下（豁免類射源不計入）：

5.1.1 現有密封放射性物質共 78 枚，其中包括登記類 71 枚與許可類 7 枚，本季管理狀況皆正常。

5.1.2 現有非密封放射性物質計有 Sr-90(總活度 39.976 仟貝克)、Cs-137(總活度 1,538.162 仟貝克)、Fe-55 (總活度 148.527 仟貝克)、Eu-152 (總活度 669.496 仟貝克)，此等放射活度皆在原申請許可證所核准活度範圍內。

5.2 可發生游離輻射設備管制

核一廠計有行李檢查 X 光機 2 台，本季使用狀況皆正常。

5.3 進出廠區之輻射源管制

本季輻射源進、出廠之管理皆依據相關程序書確實執行，未發生任何射源遺失或洩漏事件。本季放射性物質進廠 1 次 (10 月 12 日泛亞公司運送 Ir-192，22.63Ci 至二號機 TORUS 工業照相使用。)，出廠 1 次 (10 月 12 日 Ir-192，22.63Ci 工業照相使用完畢運回泛亞公司)。

5.4 放射性物質報廢

本季無報廢非豁免類放射性物質情事。

6.0 合理抑低(ALARA)作業

6.1 大修輻射防護作業及 ALARA 情形

本季大修輻射防護作業計有：#2 EOC-28 電動閥推力驗證、抑壓池電動閥維護檢測、抑壓池管閥維修、抑壓池小範圍管路閥類洩漏率測試、餘熱移除系統加壓泵(B/D)、泵迴轉機(B/D)、高壓馬達(A/B/C/D)檢修等工作。本季 ALARA 作業為：#2 EOC-28 電動閥推力驗證。上述工作及 ALARA 作業均無異常情形且低於原規劃劑量值。

6.2 特殊輻射防護作業及 ALARA 情形

本季無特殊輻射防護作業。

6.3 輻射安全績效狀況

6.3.1 本季無影響輻射安全績效指標之事件，故評鑑結果仍為綠燈狀況。

6.3.2 職業曝露管制成效安全指標(近 4 季)實績表，如表 7 所示。

7.0 輻安異常事件

本季無異常事件。

8.0 結語

綜合以上，檢視核一廠 106 年第 4 季各項輻射安全管制工作之執行，包括廠房輻射監測、監測區環境監測、人員劑量與合理抑低管控及輻射源進出廠管制等項，均無異常情形且符合法規要求，顯示所採行之各項輻射防護管制措施達成預期之輻射安全目標。

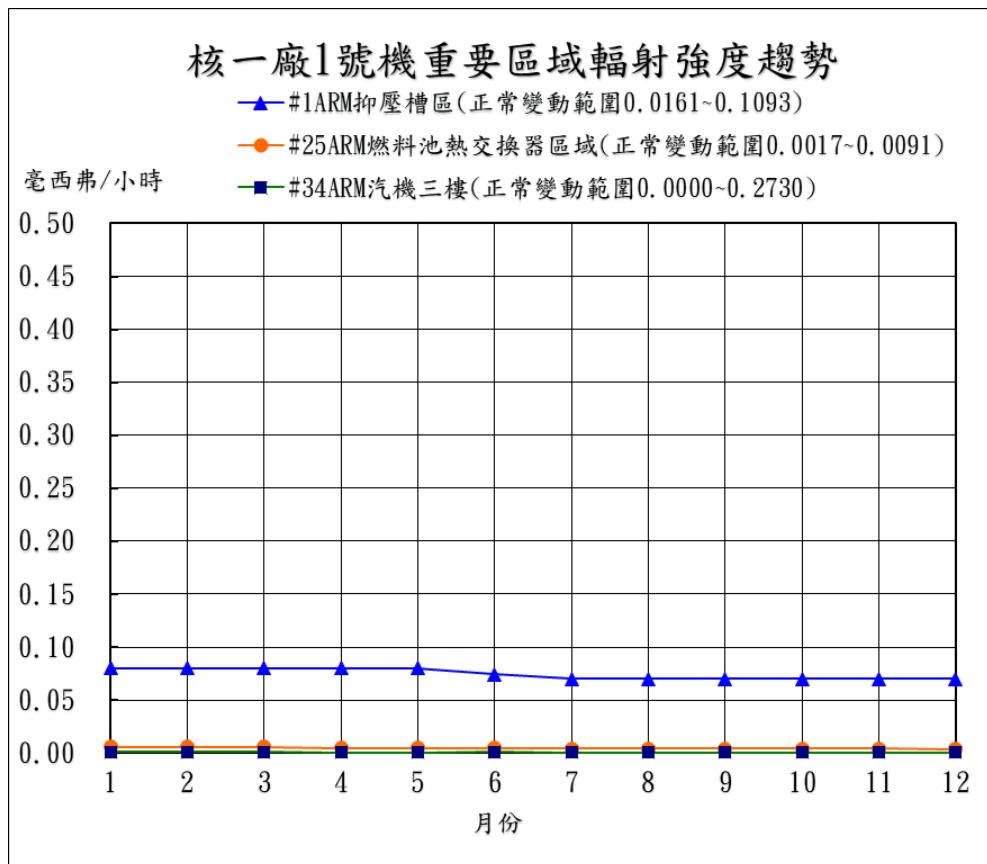


圖 1 1 號機重要區域輻射強度趨勢

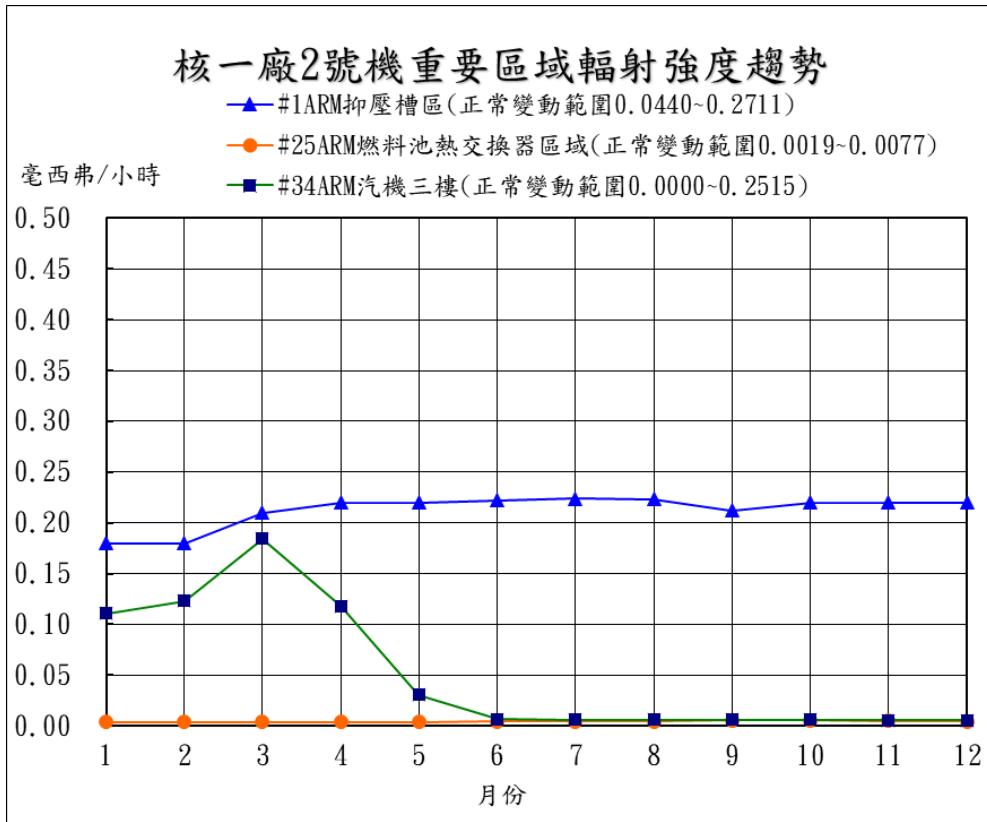


圖 2 2 號機重要區域輻射強度趨勢

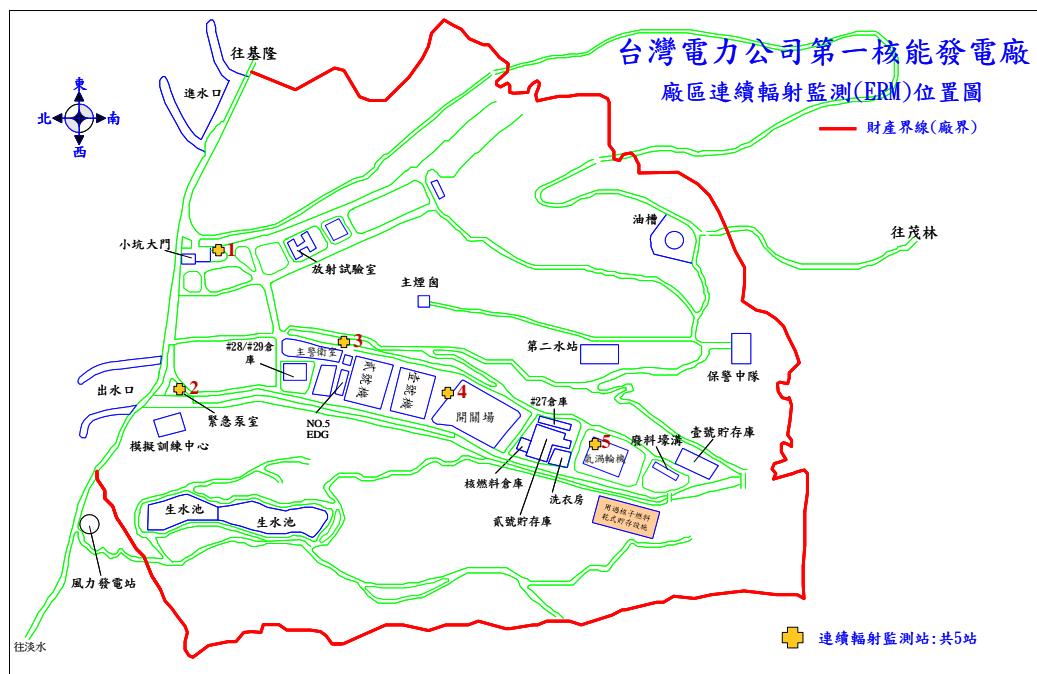


圖 3 監測區連續輻射監測位置

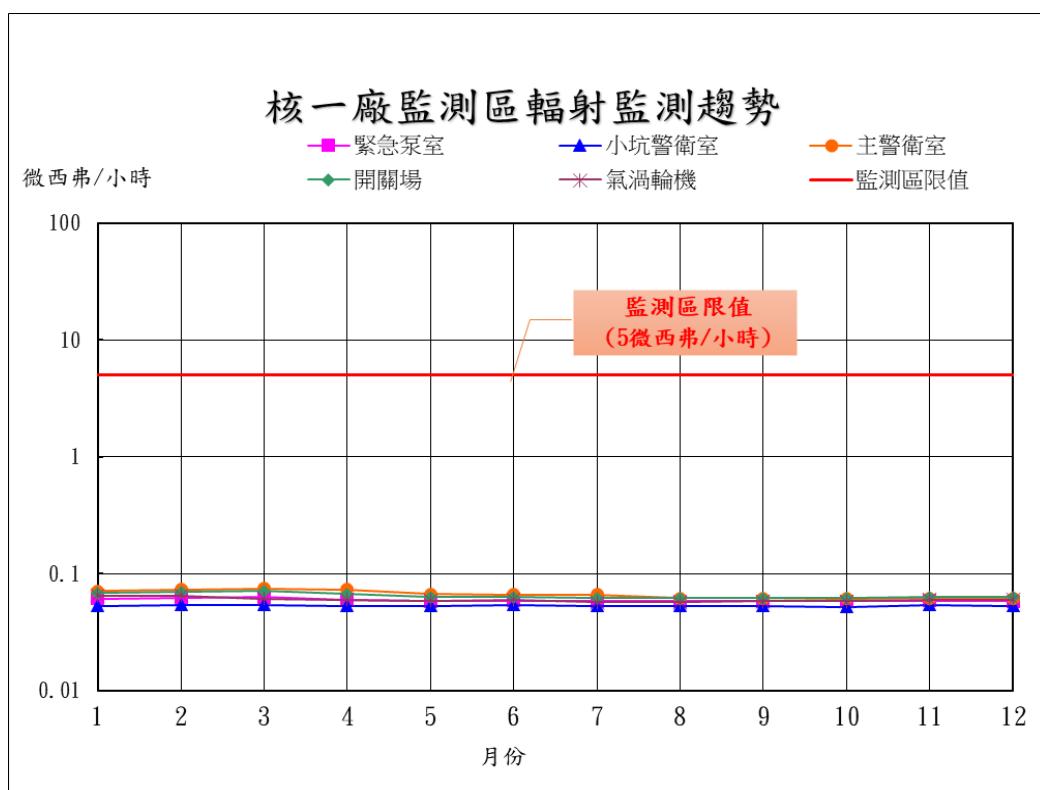


圖 4 監測區輻射監測趨勢

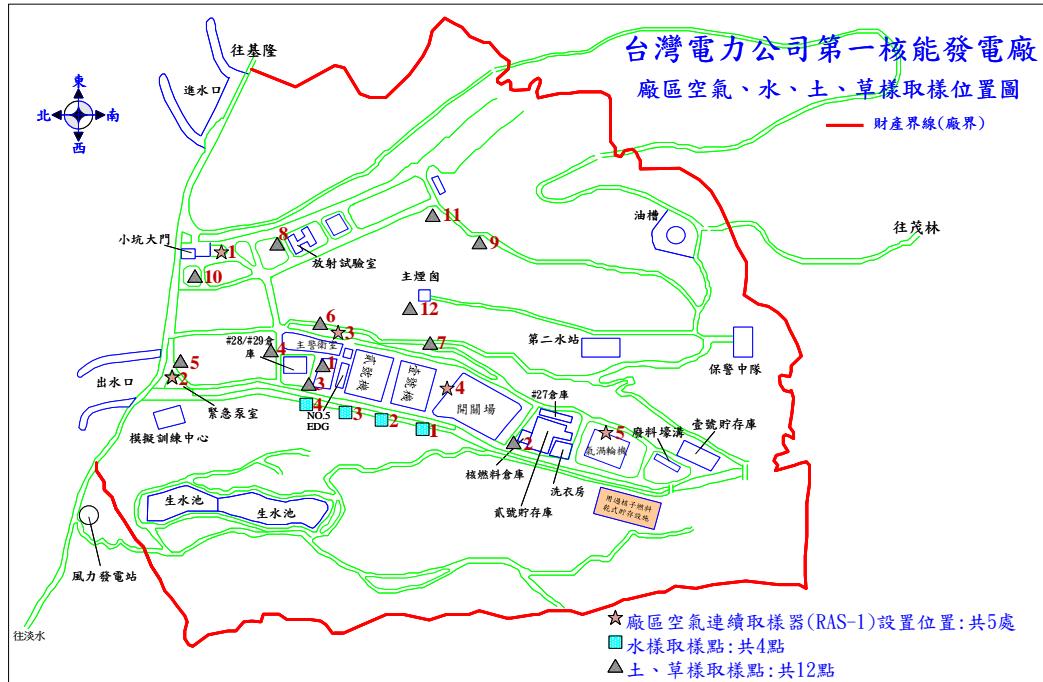


圖 5 監測區空氣、水、土、草樣取樣位置


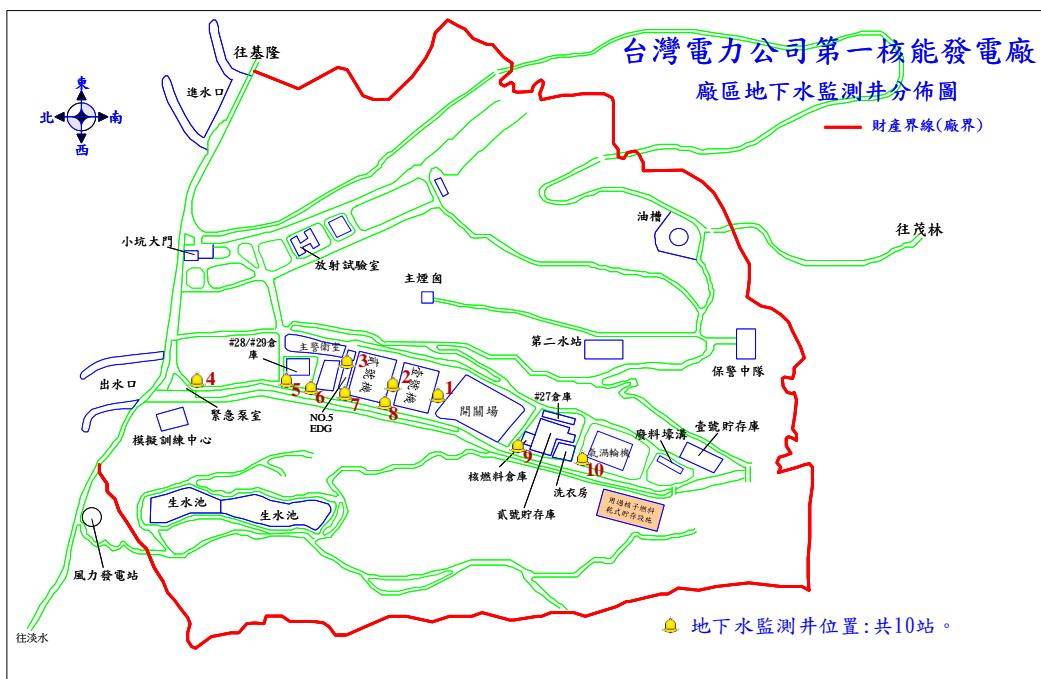


圖 6 監測區地下水監測井分布圖

核一廠第4季工作人員集體有效劑量趨勢

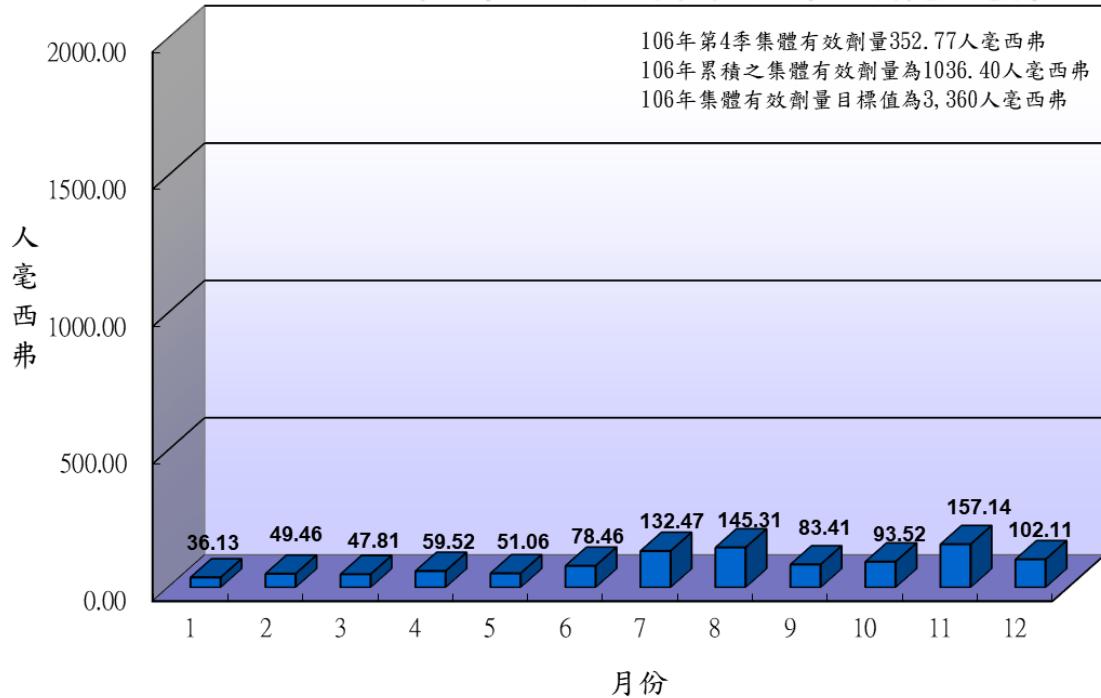

說 明：本圖各月之 TLD 劑量值係依放射試驗室計讀結果製作

圖 7 第 4 季工作人員集體有效劑量趨勢

表 1 監測區空氣監測紀錄

單位：貝克/立方米

監測點 核種		1	2	3	4	5	最小可測量
總貝他	最高值	1.09E-02	1.31E-02	1.19E-02	1.15E-02	9.60E-03	4.46E-04
	平均值	2.22E-03	3.41E-03	3.69E-03	3.48E-03	3.34E-03	
I-131	最高值	—	—	—	—	—	1.20E-03
	平均值	—	—	—	—	—	

說 明：

一、取樣頻度：每週 1 次。

二、各監測點位置說明如下：

1. 小坑警衛室
2. 緊急泵室
3. 主警衛室
4. 開關場
5. 氣渦輪機

三、本表各欄所列(—)表示分析值小於計測設備的最小可測量。

表 2 監測區水樣監測紀錄

單位:貝克/公升

監測點 核種	1	2	3	4	最小可測量
Mn-54	—	—	—	—	0.140
Co-58	—	—	—	—	0.137
Fe-59	—	—	—	—	0.269
Co-60	—	—	—	—	0.146
Zn-65	—	—	—	—	0.346
Zr-95	—	—	—	—	0.257
Nb-95	—	—	—	—	0.146
I-131	—	—	—	—	0.169
Cs-134	—	—	—	—	0.159
Cs-137	—	—	—	—	0.169
Ba-140	—	—	—	—	0.584
La-140	—	—	—	—	0.144

說 明：

- 一、取樣頻度：每週 1 次。
- 二、各監測點位置如圖 5 水樣標示處。
- 三、本表各欄所列(—)表示分析值小於計測設備的最小可測量。

表 3 監測區土樣監測紀錄

單位:貝克/公斤

監測點 核種	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	最小 可測量
Mn-54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.130
Co-58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.156
Fe-59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.269
Co-60	—	1.22	—	—	1.04	1.58	—	—	—	—	—	—	0.155
Zn-65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.331
Zr-95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.272
Nb-95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.170
I-131	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.181
Cs-134	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.150
Cs-137	0.78	3.73	2.43	0.76	6.22	6.39	1.72	0.55	0.72	2.61	1.92	2.65	0.166
Ba-140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.571
La-140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.175

說 明：

一、取樣頻度：每週 1 次。

二、各取樣點位置說明如下：

- 1. 修配大樓外空地
- 2. 洗衣房西側
- 3. 重機械廠房西側
- 4. 氣象低塔附近
- 5. 乾華大門
- 6. 理髮室外空地
- 7. 農路口崗哨附近
- 8. 放射試驗室北側
- 9. 材料倉庫西側
- 10. 小坑警衛室附近
- 11. 焚化爐旁
- 12. 主煙囪旁

三、本表各欄所列(—)表示分析值小於計測設備的最小可測量。

四、Co-60 及 Cs-137 核種調查基準分別為 4400 及 30000 貝克/公斤。

表 4 監測區草樣監測紀錄

單位:貝克/公斤

監測點 核種	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	最小 可測量
Mn-54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.384
Co-58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.385
Fe-59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.743
Co-60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.416
Zn-65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.873
Zr-95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.702
Nb-95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.405
I-131	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.488
Cs-134	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.374
Cs-137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.446
Ba-140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.550
La-140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.462

說 明：

一、取樣頻度：每季 1 次

二、各取樣點位置說明如下：

- | | |
|------------|-------------|
| 1. 修配大樓外空地 | 2. 洗衣房西側 |
| 3. 重機械廠房西側 | 4. 氣象低塔附近 |
| 5. 乾華大門 | 6. 理髮室外空地 |
| 7. 農路口崗哨附近 | 8. 放射試驗室北側 |
| 9. 材料倉庫西側 | 10. 小坑警衛室附近 |
| 11. 焚化爐旁 | 12. 主煙囪旁 |

三、本表各欄所列(—)表示分析值小於計測設備的最小可測量。

表 5 監測區地下水監測紀錄

單位:貝克/公升

監測點 核種	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	最小 可測量
Mn-54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.14
Co-58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.137
Fe-59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.269
Co-60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.146
Zn-65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.346
Zr-95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.257
Nb-95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.146
I-131	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.169
Cs-134	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.159
Cs-137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.169
氚	17.98	14.47	7.82	8.72	7.11	5.46	7.18	6.22	—	5.12	4.27
Grossα	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02
Grossβ	0.12	0.15	0.18	0.11	0.17	0.25	0.15	0.18	0.11	0.1	0.07
水位 單位米	3.63	2.3	9.08	8.15	7.87	2.38	6.44	3.13	7.72	2.87	

說 明：

- 一、本項作業係依原能會 99 年 4 月 14 日會核字第 0990004515 號函准予備查之核一廠第 3 版「地下水防護方案」及後續「強化地下水防護方案」實施。
- 二、取樣頻度：每月 1 次。
- 三、各監測點位置說明如圖 6 所示。
- 四、監測取樣比活度單位為：貝克/公升。
- 五、氚之環境試樣調查基準為 1100 貝克/公升。
- 六、本表各欄所列(—)表示分析值小於計測設備的最小可測量；如有數據取其最高值。

表 6 核一廠第 4 季工作人員體外輻射劑量人數分析統計

期間：106 年 10 月 01 日至 106 年 12 月 31 日

劑量範圍 (毫西弗)	工 作 分 類							小計 (人毫西弗)
	運轉	維護	保健化學	一般輻射有關工作	公司內支援人員	公司外支援人員	人數總計	
E≤LLD	87	117	57	167	31	421	880	0.00
LLD<E≤1.0	24	33	1	18	10	165	251	96.9
1.0<E≤2.5	5	11	0	1	0	50	67	104.93
2.5<E≤5.0	1	5	0	0	0	30	36	125.81
5.0<E≤7.5	0	0	0	0	0	3	3	16.34
7.5<E≤10.0	0	0	0	0	0	1	1	8.79
10.0<E≤15.0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
15.0<E≤20.0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
20.0<E≤25.0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
25.0<E≤30.0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
30.0<E≤35.0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
35.0<E≤40.0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
40.0<E≤45.0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
45.0<E≤50.0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
50.0<E≤100.0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
E>100.0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
合計人數	117	166	58	186	41	670	1238	0.00
總人毫西弗	17.83	47.31	0.35	7.95	3.66	275.67		352.77

表 7 核一廠職業曝露管制成效安全指標（近 4 季）實績表

廠/機組別：核一廠／1、2 號機

年 / 季	1Q / 106	2Q / 106	3Q / 106	4Q / 106
每季高輻射區輻防管制功能失效之次數	0	0	0	0
每季極高輻射區輻防管制功能失效之次數	0	0	0	0
每季未預期輻射曝露之次數	0	0	0	0
安全指標值	0	0	0	0

